

# LANCOM Release Notes

## LCOS

### 10.42 RU3

Copyright © 2002-2021 LANCOM Systems GmbH, Würselen (Germany)

LANCOM Systems GmbH  
Adenauerstraße 20 / B2  
52146 Würselen  
Germany

Internet: <http://www.lancom-systems.de>

15.04.2021, CBuersch

#### Inhaltsübersicht

<b>1. Einleitung</b>	<b>2</b>
<b>2. Gerätespezifische Kompatibilität zu LCOS 10.42</b>	<b>2</b>
<b>3. Hinweise zu LCOS 10.42</b>	<b>2</b>
Informationen zu Werkseinstellungen	2
<b>1. Feature-Übersicht LCOS 10.42</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Feature-Highlight 10.42</b>	<b>3</b>
Dynamic Path Selection	3
<b>1.2 Weitere Features LCOS 10.42</b>	<b>4</b>
Dynamic DNS Service für die Public Cloud	4
Cloud-managed Hotspot	4
BLE API für die Realisierung innovativer Location-based Services	4
<b>2. Historie LCOS 10.42</b>	<b>5</b>
LCOS-Änderungen 10.42.473 RU3	5
LCOS-Änderungen 10.42.383 RU2	7
LCOS-Änderungen 10.42.280 RU1	9
LCOS-Änderungen 10.42.277 Rel	9
LCOS-Änderungen 10.42.212 RC3	11
LCOS-Änderungen 10.42.155 RC2	12
LCOS-Änderungen 10.42.037 RC1	13
<b>3. Allgemeine Hinweise</b>	<b>14</b>
Haftungsausschluss	14
Sichern der aktuellen Konfiguration	14
Verwendung einer Minimalfirmware zur Vergrößerung des Speicherplatzes	14

## 1. Einleitung

Alle Mitglieder der LANCOM Betriebssystem-Familie – LCOS, LCOS SX, LCOS LX und LCOS FX – sind die vertrauenswürdige Grundlage für das gesamte LANCOM Produktportfolio. Im Rahmen der von den Produkten vorgegebenen Hardware ist die jeweils aktuelle Firmware-Version für alle LANCOM Produkte verfügbar und wird von LANCOM Systems kostenlos zum Download angeboten.

Dieses Dokument beschreibt die Neuerungen der LCOS Software Release 10.42 RU3 sowie die Änderungen und Verbesserungen zur Vorversion.

**Beachten Sie vor der Durchführung des Firmware-Update unbedingt die Hinweise im Kapitel 3 „Allgemeine Hinweise“ dieses Dokumentes.**

**Aktuelle Support-Hinweise und sowie Informationen über bekannte Einschränkungen** zur aktuellen LCOS-Version finden Sie im Support-Bereich unserer Webseite

<https://www.lancom-systems.de/service-support/soforthilfe/aktuelle-support-hinweise/>

## 2. Gerätespezifische Kompatibilität zu LCOS 10.42

Grundsätzlich werden alle LANCOM Produkte über die gesamte Lebenszeit regelmäßig mit Major Releases bedient, welche neue Features und Bugfixes beinhalten.

Auch für Geräte, die keine aktuelle LCOS-Version unterstützen, werden in regelmäßigen Abständen LCOS Release Updates inklusive Bugfixes und allgemeinen Verbesserungen bereitgestellt. Eine Übersicht über die aktuell unterstützte LCOS-Version für Ihr Gerät finden Sie unter

<https://www.lancom-systems.de/produkte/firmware/lifecycle-management/produkttabellen/>

## 3. Hinweise zu LCOS 10.42

### Informationen zu Werkseinstellungen

Geräte, die mit LCOS 10.00 oder größer ausgeliefert werden, kontaktieren automatisch die LANCOM Management Cloud (LMC). Diese Funktionalität ermöglicht eine Zero-Touch-Inbetriebnahme von neuen Geräten. Falls die LMC nicht verwendet werden soll, kann diese Funktionalität über den Grundeinstellungs-Wizard bei der Erstinstallation oder im LANconfig jederzeit unter Management > LMC deaktiviert werden. Eine spätere Verwendung der LMC ist jederzeit wieder manuell aktivierbar.

## 1. Feature-Übersicht LCOS 10.42

### 1.1 Feature-Highlight 10.42

#### **Dynamic Path Selection**

Mit dem neuen Highlight-Feature Dynamic Path Selection routen Sie in Ihrem SD-WAN geschäftskritische Business-Anwendungen stets über die qualitativ beste Leitung. Das Feature überwacht dabei kontinuierlich Ihre WAN-Verbindungen in Bezug auf Last, Paketverlust, Latenz oder Jitter und entscheidet in Abhängigkeit der aktuellen Verbindungsqualität dynamisch über die optimale Leitung für bestimmte Anwendungen. Welche Leistungskriterien Sie für eine Anwendung an die WAN-Verbindung stellen, definieren Sie dabei flexibel selbst. Somit profitieren Sie in großen SD-WAN-Infrastrukturen mit mehreren WAN-Verbindungen im Active/Active-Modus von maximaler Performance und Ausfallsicherheit.

## 1.2 Weitere Features LCOS 10.42

### Dynamic DNS Service für die Public Cloud

Die LANCOM Management Cloud (Public) wird zum DynDNS-Provider! Weisen Sie in den Standort-Einstellungen den dort eingesetzten Gateways einfach eine feste, selbstgewählte Sub-Domain zu (mycompany.dyndns-lmc.de). Diese Sub-Domain kann daraufhin beispielsweise in VPN-Gegenstellen wie dem LANCOM Advanced VPN Client hinterlegt werden. Somit bleiben mit der neuen LCOS 10.42 auch Gateways mit dynamischen WAN-IP-Adressen jederzeit über diesen Domain-Namen erreichbar.

### Cloud-managed Hotspot

Erstellen Sie mit wenigen Klicks einen einfachen WLAN-Hotspot – direkt aus der LMC heraus. Ein zusätzliches Gateway oder ein WLAN-Controller mit LANCOM Public Spot Option sind hierfür nicht erforderlich. Über ein intuitiv zu bedienendes Menü individualisieren Sie Ihren Hotspot-Begrüßungsbildschirm mit Ihrem Logo sowie Ihren Unternehmensfarben und integrieren wichtige Informationen wie Impressum und Nutzungsrichtlinien für Ihre Hotspot-Benutzer. Anschließend weisen Sie das neue Hotspot-Netz den gewünschten Standorten zu und schon steht er Ihren Besuchern zur Verfügung.

### BLE API für die Realisierung innovativer Location-based Services

Ob für die Innenraumlokalisierung von Patienten in Krankenhäusern, die Auswertung von Kundenaufkommen im Einzelhandel oder Asset Tracking im Logistik-Bereich: Für alle LANCOM Access Points mit Bluetooth Low Energy-Modul (BLE) steht nun eine neue API-Schnittstelle (REST) für die Einbindung ortsbezogener Dienste zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit Drittanbietern ermöglicht diese die Realisierung einer Vielzahl ortsbezogener Dienste (Location-based Services, LBS) und innovativer IoT-Anwendungen.

**Weitere Features finden Sie in den Abschnitten zu den einzelnen Builds im Kapitel 2 „Historie LCOS 10.42“.**

## 2. Historie LCOS 10.42

### LCOS-Änderungen 10.42.473 RU3

#### Korrekturen / Anpassungen

##### Allgemein

- Wenn H.323 in der Konfiguration aktiviert ist (Standardeinstellung), wird dieses nach einer Aktualisierung auf LCOS 10.42 RU3 deaktiviert. Wird das Protokoll in der Konfiguration wieder aktiviert, wird eine Syslog-Nachricht generiert.
- Das Mobilfunk-Modem sendete im IPv6-Betrieb keine regelmäßigen Router Advertisements (RA). Dies führte dazu, dass nach Ablauf der Router Lifetime von 65.535 Sekunden (ca. 18 Stunden) der Router kein Gateway mehr hatte und somit keine IPv6-Kommunikation mehr möglich war.  
Kurz vor Ablauf der RA Lifetime wird jetzt eine Router Solicitation (RS) zwecks Update der Router Lifetime versendet.
- Wurde ein Router oder Access Point als DHCP-Client verwendet und auf diesem ein statischer Routing-Eintrag mit einem Gateway (Next Hop) erstellt, so wurde das per DHCP gelernte Gateway nicht korrekt übernommen. Dies führte dazu, dass keine Kommunikation über die statische Route möglich war.
- Bei Verwendung bestimmter DSLAMs auf der Providerseite konnte es mit einem LANCOM 1926VAG aufgrund einer Inkompatibilität zwischen dem verbauten DSL-Modem und dem DSLAM vorkommen, dass der DSLAM nicht alle erforderlichen Parameter an das DSL-Modem übermittelte. Dies führte dazu, dass kein DSL-Sync zustande kam und somit auch keine DSL-Verbindung aufgebaut werden konnte.
- Die Wireless ePaper-Features ‚SyncProfile‘ und ‚Label Events‘ waren nicht funktionsfähig.
- Eine deaktivierte IPv4-Firewall-Regel, in welcher einer oder mehrere Port-Bereiche angegeben waren, wurde beim Zurückschreiben der Konfiguration falsch interpretiert, was dazu führte, dass die Konfiguration nicht in den LANCOM Router zurückgeschrieben werden konnte.

##### VPN

- Versuchte der Router während eines VPN-Verbindungsaufbaus im Zeitfenster zwischen IKE-Aushandlung und dem Wechsel in den Status ‚Up‘ ein Paket über die VPN-Verbindung zu senden, wurden alle Pakete verworfen.
- Wurde bei aktivem Port-Forwarding für den UDP-Port 500 eine VPN-Verbindung von einem nachgelagerten Router initiiert, wurden die Antwort-Pakete durch das Port-Forwarding nicht in der IPSec-Maskierungs-Tabelle eingetragen. Dies führte dazu, dass die VPN-Verbindung nicht funktionierte.

##### WLAN

- Der Public Spot ‚Idle-Timeout‘ konnte nicht über die XML-Schnittstelle gesetzt werden. Der im XML-Befehl gewählte Wert wurde dabei nicht übernommen und stattdessen der im Gerät eingetragene Wert ausgegeben.

## VoIP

- In Einzelfällen kann es vorkommen, dass bei einem eingehenden Telefonat während der Early-Media-Phase ein UPDATE vom Anrufer anstatt vom Angerufenen gesendet wird. In einem solchen Fall wurde das UPDATE vom Router wieder auf die SIP-Leitung gesendet anstatt an den lokalen Teilnehmer. Dies führte zu einer einseitigen Sprachübertragung.
- Werden in einem Szenario mit einer übergeordneten SIP-TK-Anlage bei einem ausgehenden Telefonat in den Sitzungen zwischen Router und SIP-Client sowie Router und SIP-TK-Anlage unterschiedliche Codecs verwendet, so muss der Codec mit dem SIP-Client in einem Re-INVITE neu ausgehandelt werden, sodass der Codec übereinstimmt. Wenn die SIP-TK-Anlage in diesem Moment ein Re-INVITE zur Weiterleitung des Telefonats an den Router sendete, wurde dieses vom Router an den SIP-Client gesendet, obwohl das erste Re-INVITE noch nicht bestätigt wurde. Dies führte zu fehlender Sprachübertragung in Verbindung mit einem Rauschen bei dem anrufenden Teilnehmer.  
Das zweite Re-INVITE der SIP-TK-Anlage wird jetzt erst übertragen, wenn die erste Aushandlung abgeschlossen ist.
- Empfang der Voice Call Manager zwecks Rufweiterleitung von einer SIP-TK-Anlage an einen SIP-Client ein REFER und erhielt nach Senden eines INVITE an den SIP-Client ein ‚Session Progress‘ mit SDP-Daten von der SIP-TK-Anlage, sendete der Voice Call Manager zuerst ein Re-INVITE an den SIP-Client und anschließend, nach Erhalt der Meldung „200 OK“ von dem SIP-Client fälschlicherweise ein ACK an die SIP-TK-Anlage, obwohl die Rufaushandlung noch offen war (ein solches Verhalten wird hauptsächlich in einem Szenario mit einer Swyx TK-Anlage in Verbindung mit einem CTI+-Client auftreten). Dies führte zu einem Abbruch des Telefonates.
- Wurden dem Router in einem UPDATE im ‚From und Contact‘-Feld von der SIP-Registrierung abweichende Parameter übermittelt, konnte der Router den SIP-Benutzer nicht zuordnen. Dies führte zu einem Gesprächsabbruch.
- In einem SIP-Trunk-Szenario konnte es vorkommen, dass keine Rufnummerntöne an die ISDN-TK-Anlage übermittelt wurden. In der Folge konnte ein ausgehender Anruf nicht initiiert und aufgebaut werden.

## LCOS-Änderungen 10.42.383 RU2

### Korrekturen / Anpassungen

#### Allgemein

- > An Internet-Anschlüssen der ‚Deutsche Glasfaser‘ wird das Router Advertisement an die Multicast-IPv6-Gruppe und die Unicast-MAC-Adresse des Routers gesendet. Dies führte dazu, dass der Router das Router Advertisement verwarf und somit keine Internet-Kommunikation möglich war.  
 Der Router akzeptiert die Router Advertisements jetzt.
- > Beim Zurückschreiben einer Konfiguration per SSH konnte es vorkommen, dass LANconfig meldete „Die Konfiguration konnte nicht in das Gerät zurückgeschrieben werden“, obwohl der Vorgang erfolgreich war.
- > Bei LANCOM Wireless ePaper Access Points (z.B. LANCOM LN-830E) konnte es vorkommen, dass die Verbindung zum Wireless ePaper Server verloren ging und nicht automatisch neu aufgebaut wurde.
- > Bei einigen LANCOM Geräten war das Herunterladen der SNMP-Geräte-MIB per WEBconfig nicht möglich.
- > Der Rückfall von IPv6 auf IPv4 funktionierte beim NTP-Client nicht korrekt.
- > Stimmt unter Verwendung des Features ‚Dynamic Path Selection‘ bei der Prüfung durch die Firewall das Firewall-Ziel nicht mit dem Routing-Eintrag überein, wurde die Meldung „bad gateway: <Gegenstelle A> does not match <Gegenstelle B>“ ausgegeben und die nächste Firewall-Regel durchlaufen. Es konnte ebenfalls dazu kommen, dass Pakete verworfen wurden.  
 Es wird jetzt vor der Routen-Auswahl für die Dynamic Path Selection das Gateway der Route überprüft und die nächste Regel durchlaufen, wenn das Gateway nicht mit dem Firewall-Ziel übereinstimmt. Weiterhin wird im Firewall-Trace die Meldung „bad gateway: ACTUAL does not match REQUESTED“ ausgegeben.
- > Wurde zwecks Zertifikat-Bezug per SCEP-Client der Befehl ‚do Setup/Certificates/SCEP-Client/Update‘ über ein Addin-Skript in der LMC auf einem Gerät ausgeführt, führte dies zu einem unvermittelten Neustart des Gerätes.
- > Es konnte bei Verwendung eines Loadbalancers vorkommen, dass dieser nach Aufbau der ersten Leitung nicht in den Status ‚connected‘ wechselte. Dies führte dazu, dass weitere Internet-Gegenstellen nicht aufgebaut wurden.

#### VPN

- > Wenn mehreren VPN-Verbindungen die gleiche Route zugewiesen wurde (z.B. per IKE-CFG Mode), wurde beim Aufbau der zweiten Verbindung die Route der ersten Verbindung in der Routing-Tabelle verdrängt. Beim Abbau der ersten Verbindung wurde die Route komplett entfernt. Dies führte dazu, dass die Kommunikation über die VPN-Verbindung zu diesem Ziel nicht mehr möglich war.

## WLAN

- IGMP-Queries von der Adresse 0.0.0.0 wurden nicht angenommen. Dies führte dazu, dass die IAPP-Tabelle leer blieb und es somit beim WLAN-Roaming zu Unterbrechungen kam.
- Auf einem vRouter war nach einem Update auf die LCOS-Version 10.42 die Seite ‚Anmeldung (E-Mail zu SMS)‘ in der Public Spot-Seiten-Tabelle doppelt vorhanden und die Seite ‚Rückfall-Fehler‘ fehlte. Dies führte dazu, dass die Konfiguration nicht über die LMC ausgerollt werden konnte und stattdessen mit einem Fehler quittiert wurde.
- Wenn die Public Spot-Seitentabelle im Pfad ‚Setup/Public-Spot-Modul/Seitentabelle‘ mit Standard-Werten gefüllt war und per LANconfig Änderungen an dieser Tabelle durchgeführt wurden, enthielt die Tabelle nach dem Zurückschreiben leere Werte mit „“-Zeichen.

## VoIP

- Die Tabelle der aktiven VoIP-Leitungen im LCOS-Pfad ‚Status/Voice-Call-Manager‘ zeigte maximal 32 Einträge an. Wenn mehr als 32 Leitungen aktiv waren, wurden die restlichen Leitungen nicht angezeigt. Es werden jetzt maximal 64 Einträge angezeigt.
- Per SDP eingehende SIP-Update-Pakete wurden vom LANCOM Router ohne SDP beantwortet. In der Folge schlugen Anrufe in Verbindung mit einer nachgeschalteten TK-Anlage fehl.
- Wenn sich während einer TTL-DNS-Periode die Prioritäten-Reihenfolge der angebotenen DNS SRV-Records änderte, wurde dies im LANCOM Voice Call Manager nicht bemerkt, sodass sich der LANCOM Router nach Ablauf der TTL nicht mit der neuen höchstgewichteten Site verbunden hat. In der Folge schlug eine SIP-Registrierung fehl.
- Es konnte vorkommen, dass ein ISDN-Telefon die Ziel-Rufnummer (Connected Number) in einem unerwünschten Format anzeigte. Es besteht jetzt die Möglichkeit die Connected Number zu unterdrücken, sodass diese nicht in der ISDN ‚Connect Message‘ mitgesendet wird.



## LCOS-Änderungen 10.42.280 RU1

### Korrekturen / Anpassungen

#### VoIP

- › Es wurden Probleme beim Vermitteln von Telefonaten mit den Methoden RE-INVITE, REFER und der damit verbundenen Voice-Codec-Aushandlung in Szenarien mit Swyx-TK-Anlagen behoben.

## LCOS-Änderungen 10.42.277 Rel

### Korrekturen / Anpassungen

#### Allgemein

- › Anfragen von LANCOM-internen Diensten (z.B. ICMP-Anfragen oder ICMP-Messungen im DPS) ins WAN, welche eine lokale Absender-Adresse aufwiesen (z.B. ‚ping -a INTRANET 8.8.8.8‘), wurden unmaskiert gesendet, wenn in der Routingtabelle ausschließlich Routen für Loadbalancer eingetragen waren und Routen für die jeweils einzelnen WAN-Verbindungen fehlten. In der Folge schlug die Anfrage fehl.
- › Das Laden einer LANCOM Routerkonfiguration von einem USB-Stick, welcher in ein unkonfiguriertes Gerät eingesteckt war, schlug fehl.
- › Der Datensatz für Netzwerke im Konsolen-Pfad ‚Status / DHCP-Client / LAN-IP-List‘ wurde immer mit der maximalen statt der tatsächlichen Länge angelegt.  
Dies führte dazu, dass bei Auswahl eines Interfaces (z.B. INTRANET) in WEBconfig im Menü ‚Extras / LCOS-Menübaum / Status / DHCP-Client / LAN-IP-Liste / Ifc‘ eine leere Seite ausgegeben und die Fehlermeldung „404 Not found“ angezeigt wurde. Auch per Konsole konnten die Informationen nicht ausgelesen werden.
- › Bei der Protokollierung von DNS-Auflösungen wurde das Syslog über Port 512 statt Port 514 gesendet. In der Folge erreichten die Meldungen einen externen Syslog-Server nicht.
- › Der Voice-Call-Manager im LANCOM Router versendete E-Mails in einer Textcodierung, in welcher z.B. Umlaute unleserlich ausgegeben wurden. Die E-Mails werden jetzt UTF-8-codiert versendet.
- › Wurde auf der Konsole ein Ping mit einer Größe kleiner als 16 Byte ausgeführt (mit dem Parameter -s), führte dies zu einem unvermittelten Neustart, da die minimale Paketgröße bei 16 Byte liegt.
- › Brauchte ein Prozess auf dem vRouter sehr lange (ausgelöst durch einen Mangel an CPU-Ressourcen), konnte dies zu einem unvermittelten Neustart führen.
- › Die Längen-Prüfung von ICMPv6-Paketen in der IPv6-Firewall funktionierte nicht korrekt. Dies konnte dazu führen, dass ICMPv6-Pakete vom Router mit der Meldung „intruder detection“ verworfen wurden.

## WLAN

- Die 802.11u-Parameter ‚Include-in-Beacon-OUI‘ und ‚Additional-OUI‘ ließen auf der Konsole lediglich die Eingabe von Kleinbuchstaben zu. In LANconfig wurden für diese Parameter aber auch Großbuchstaben zugelassen. Großbuchstaben werden jetzt in Kleinbuchstaben konvertiert.
- Bei Verwendung von 802.11u in Verbindung mit Passpoint R2 wurde der NAI-Realm nicht an das Endgerät übertragen, sodass dieses keine Verbindung aufbauen konnte.

## VPN

- Forderte der VPN-Partner mehrere Phase-1-Proposals zur parallelen Bearbeitung an statt wie sonst üblich sequenziell, kam es zu einem unvermittelten Neustart des Routers.
- Nach einer Firmware-Aktualisierung auf LCOS 10.42 RC3 konnte es vorkommen, dass IKEv2-VPN-Verbindungen per EAP-Authentifizierung nicht mehr aufgebaut wurden, wenn in diesen kein Remote-Gateway angegeben war und als Remote-ID ‚No-Identity‘ verwendet wurde.
- Nach dem Aufbau einer Dial-In-VPN-Verbindung von einer Außenstelle wurden die Routen vom annehmenden Router (Zentrale) gelöscht und direkt wieder hinzugefügt. Dies führte dazu, dass auch bestehende Sessions gelöscht wurden und die Kommunikation über diese Session nicht mehr möglich war (z.B. RDP).

## VoIP

- Sendete ein SIP-Provider ein INVITE mit einem zu kleinen Session Timer, antwortete der Router mit der Fehlermeldung „422 Session Interval Too Small“. Sendete der SIP-Provider dann kein neues INVITE mit einem angepassten Session Timer, wurde das Telefonat abgebaut und der Anrufer hörte kein Rufzeichen. Die Meldung „422 Session Interval Too Small“ wird jetzt nur noch bei Verwendung einer ‚Gateway-Leitung‘ zur Anbindung einer SIP-TK-Anlage versendet.
- Sendete eine SIP-TK-Anlage in der Meldung „200 OK“ das Merkmal für SDP in Kleinbuchstaben (rtp/avp) an den Router, erkannte dieser das SDP nicht und sendete das „200 OK“ ohne SDP an den Provider. Der Provider antwortete darauf mit einem BYE und der Fehlermeldung „488 Not Acceptable Here“. Dies führte dazu, dass in einem solchen Fall das Telefonat nicht zustande kam.
- Wenn ein SIP-Teilnehmer im INVITE in der SIP-URI das Protokoll in Kleinschreibung an den Router schickte (z.B. udp), lehnte der Router das Paket mit der Fehlermeldung „404 Not Found“ ab. Der Router ignoriert jetzt Groß- bzw. Kleinschreibung.

## LCOS-Änderungen 10.42.212 RC3

### Neue Features

#### Routing & VPN

- › IPv6-Source-Adressfilter für IKEv2 VPN-Verbindungen

### Korrekturen / Anpassungen

#### Allgemein

- › Die Tabelle für die Mobilfunk-Historie im Pfad ‚Status / Modem-Mobilfunk / Historie‘ blieb leer, unabhängig davon, ob eine Mobilfunk-Verbindung genutzt wurde oder nicht, da der Standardwert zur Erfassung der Historie im Pfad ‚Setup / Schnittstellen / Mobilfunk / Protokollierungsintervall‘ auf ‚0‘ (ausgeschaltet) stand. Das Standardintervall wurde nun auf 300 Sekunden (5 Minuten) geändert.
- › Die Tabelle ‚Status / Last-Admin-Logins‘ wies eine fehlerhafte Struktur auf, da die erste Spalte (die einzige Index-Spalte) die IP-Adresse enthielt und nicht, wie üblich, einen eindeutigen Index-Wert (z.B. eine fortlaufende Nummer).
- › Der Konfigurations-Bezug per TR-069 bei Verwendung einer IPv6-Adresse schlug fehl, da die eigene IPv6-Adresse vom TR-069-Prozess des Routers in eckige Klammern gesetzt und daher nicht korrekt erkannt wurde. Es wurde in diesem Fall ein Fallback per IPv4 durchgeführt.

#### WLAN

- › In der Tabelle ‚Setup / WLAN-Management / AP-Configuration / IEEE802.11u / General‘ konnte für ein 802.11u-Standortprofil ein Profilname mit max. 32 Zeichen eingegeben werden. Der gleiche Parameter wurde jedoch in der Tabelle der WLAN-Profil-Tabelle mit einer Namenslänge von max. 31 Zeichen geführt. In der Folge konnte ein Profilname mit 32 Zeichen in der WLAN-Profil-Tabelle nicht konfiguriert werden, da die maximal zulässige Zeichenanzahl von 31 Zeichen überschritten wurde.
- › In einem WLAN-Controller-Szenario wurde die Domain ID aus dem Menü ‚WLAN-Controller / 802.11u / Hotspot 2.0 Profile‘ von den Access Points nicht übernommen, weshalb der Platzhalter ‚0‘ verwendet wurde. Dadurch wurde eine falsche Domain ID an anfragende WLAN-Teilnehmer übergeben.
- › Wurde auf einem WLAN-Controller im Konsolen-Pfad ‚Setup / WLAN-Management / AP-Configuration / IEEE802.11u / General‘ für den ‚Venue-Name‘ ein nicht unterstützter regulärer Ausdruck (RegEx) eingetragen, führte dies zu einem unvermittelten Neustart des Gerätes.
- › Bei der Verwendung einer eigenen Start-Seite im Public Spot wurde beim Aufruf derselben lediglich eine weiße Seite angezeigt, da bei der Weitergabe der Redirect-URI (Uniform Resource Identifier) an den Public Spot Teilnehmer eine falsche IP-Adresse enthalten war.

## LCOS-Änderungen 10.42.155 RC2

### Neue Features

#### Allgemein

- › Der 802.1X-Authenticator für Ethernet-Ports ist nun in allen Geräten enthalten.
- › Der 802.1X-Authenticator kann nun optional statt einer 802.1X-Verhandlung sofort eine Prüfung der MAC-Adresse des angeschlossenen Ethernet-Geräts mit einem RADIUS-Server durchführen.
- › In Neukonfigurationen ist die MAC-Adresse von Bundle-Interfaces nun ,0' und wird im Betrieb auf die systemweite, gerätespezifische MAC-Adresse umgesetzt. Dies erleichtert die Portierung von Konfigurationen.
- › Die HTTP(S)-Hit-Liste der Layer-7-Erkennung wurde aktualisiert.
- › Für die Verbindung mit einem Wireless ePaper-Server kann nun das ThinAP2.0/TLS-Protokoll verwendet werden.
- › In Neukonfigurationen sind die Management-Protokolle Telnet und Telnet-over-SSL nun standardmäßig deaktiviert.

#### Routing & VPN

- › Der Linecode des xDSL-Modems der LANCOM 179x-Serie wurde aktualisiert.

#### WLAN

- › Unterstützung für Stanley-AeroScout RTLS Tags
- › Besteht das Ergebnis der Kanalbeurteilung der automatischen WLAN-Kanalwahl aus mehreren gleich guten Kanälen, wird daraus ein Kanal anhand der systemweiten MAC-Adresse gewählt. Dies verbessert Szenarien, in denen mehrere benachbarte Access Points zeitgleich eine automatische Kanalwahl durchführen.
- › Unterstützung einer JSON-API zur Ausleitung von BLE- und WLAN-Lokationsdaten
- › Die standardmäßige WLAN-Passphrase ist nun leer. Zur Aktivierung einer verschlüsselten WLAN-SSID ist das Setzen einer benutzerdefinierten Passphrase notwendig.
- › Unterstützung der Konfiguration von PassPoint R2 via WLC

#### VoIP

- › Für SIP-Leitungen kann die Übergabe einer fixen PPI oder PAI konfiguriert werden.
- › Für SIP-PBX-Leitungen kann nun eine Loopback-Adresse konfiguriert werden.
- › Die Voice-Call-Manager-Tabelle ,Benutzer-Einstellungen' kann nun beliebig viele Einträge beinhalten.

## Korrekturen / Anpassungen

### Allgemein

- Beim LANCOM OAP-1702B fehlte im LCOS die spezifische Angabe für die PoE-Leistung, welche per LLDP bei einem PoE-fähigen Switch angefordert wurde.
- Bei LANCOM Routern traten sporadisch CPU-Auslastungen bis zu 100% auf, welche auf ein Problem mit der Session-Anzahl in der IPv4-Maskierungstabelle der Geräte zurückzuführen waren. In der Folge kam es durch die hohe CPU-Last u.a. zu Problemen beim IPv4-Routing.
- Die Kommunikation mit einem externen Syslog-Server über einen benutzerdefinierten Port (ungleich 514) war unabhängig vom genutzten Protokoll (TCP oder UDP) nicht möglich. Der Router ignorierte die Einstellung und nutzte weiterhin den Port 514.
- Die Konfiguration konnte auf einen durch die LMC verwalteten Router nicht ausgerollt werden, wenn gleichzeitig ein neues Objekt in der DNS-Ziel-Liste angelegt und dieses in einer neuen Firewall-Regel referenziert wurde.
- Wenn für einen GRE-Tunnel ein Routing-Eintrag erstellt wurde, welcher auf eine IP-Adresse aus einem lokalen Netzwerk verwies, konnte der GRE-Tunnel nicht aufgebaut werden.
- Bei einer Änderung des Hauptgeräte-Passwortes per Konsolen-Befehl ‚passwd -n‘, welches das EscapeZeichen ‚\‘ beinhaltete, wurden weitere Zeichen vor dem Passwort eingefügt. Dies führte dazu, dass mit diesem Passwort kein Zugriff auf das Gerät möglich war und das Passwort mit dem Befehl ‚passwd -n‘ nicht erneut gesetzt werden konnte.
- Es konnte bei aktivierter ‚Dynamic Path Selection‘ während des Ausroll-Vorgangs einer komplexen Konfiguration über die LMC zu einem unvermittelten Neustart kommen.

## LCOS-Änderungen 10.42.037 RC1

### Neue Features

#### Allgemein

- Die HTTP-/HTTPS-Tracking-Liste der Layer-7-Anwendungserkennung wurde aktualisiert.

#### Routing & VPN

- Unterstützung für SD-WAN Dynamic Path Selection

#### WLAN

- Entfall der standardmäßigen WLAN-Passphrase
- Ein LANCOM WLC konfiguriert das erste WLAN-Modul (2,4 GHz) eines verwalteten Access Points nun per Default für 20 MHz Kanalbreite. Dies betrifft nur neu in die Verwaltung aufgenommene Access Points.

### 3. Allgemeine Hinweise

#### Haftungsausschluss

Die LANCOM Systems GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der LANCOM Systems GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der LANCOM Systems GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

#### Sichern der aktuellen Konfiguration

**Bitte sichern Sie vor dem Update Ihrer LANCOM-Geräte auf eine neue LCOS-Version unbedingt Ihre Konfigurationsdateien!**

Wegen umfangreicher Feature-Erweiterungen ist ohne eine Sicherung der Konfigurationsdaten eine Rückkehr auf die alte Firmware **nicht mehr automatisch möglich**.

Wenn Sie Geräte, die Sie über eine Router-Verbindung oder WLAN-Punkt-zu-Punkt-Verbindung erreichen können, aktualisieren möchten, bedenken Sie bitte, dass Sie zuerst das entfernte LANCOM Gerät und anschließend das lokale LANCOM Gerät aktualisieren. Eine Anleitung zur Firmware-Aktualisierung erhalten Sie im LCOS-Referenzhandbuch.

**Wir empfehlen zudem, dass produktive Systeme vor dem Einsatz in der Kundenumgebung erst einem internen Test unterzogen werden**, da trotz intensivster interner und externer Qualitätssicherungsmaßnahmen ggf. nicht alle Risiken durch LANCOM Systems ausgeschlossen werden können.

#### Verwendung einer Minimalfirmware zur Vergrößerung des Speicherplatzes

Durch zahlreiche neue Funktionen in der LCOS-Firmware ist es bei älteren LANCOM Geräten unter Umständen nicht mehr möglich, zwei vollwertige Firmware-Versionen gleichzeitig zu speichern. Um mehr Platz im Speicher zu schaffen, muss dann statt einer vollwertigen Firmware zunächst eine eingeschränkte, kleinere Firmware eingerichtet werden. Hierdurch steht für die andere Firmware im Gerät erheblich mehr Speicher zur Verfügung.

Diese Einrichtung ist nur einmalig erforderlich und wird mit einer „Minimalfirmware“ durchgeführt.

Nach dem Einspielen der Minimalfirmware steht die Firmsafe-Funktion des LANCOM nur noch in eingeschränktem Umfang zur Verfügung. Das Update auf eine neuere Firmware ist weiterhin problemlos möglich.

Das LANCOM Gerät arbeitet nach einem fehlgeschlagenen Update jedoch mit einer Minimalfirmware, die Ihnen ausschließlich den lokalen Zugriff auf das Gerät erlaubt. Alle erweiterten Funktionalitäten, insbesondere die Remote Administration, sind nicht verfügbar, solange die Minimalfirmware aktiv ist.